



Læreruddannelsen Hjørring
Skolevangen 45
9800 Hjørring

Gammeltorv 22
DK-1457 København K

Tlf. +45 33 13 25 12
Fax +45 33 13 07 17

www.ombudsmanden.dk
post@ombudsmanden.dk

Personlig henvendelse: 10-14
Telefonisk henvendelse:
Man.-tors. 9-16, fre. 9-15

Endelig rapport – Inspektion af handicaptilgængeligheden den 27. april 2015 på læreruddannelsen på University College Nordjylland

30-09-2015

Den 27. april 2015 foretog Folketingets Ombudsmand en tilgængelighedsinspektion af læreruddannelsen på University College Nordjylland (herefter "UCN"). Læreruddannelsen på UCN ligger på Skolevangen 45 i Hjørring.

Dok.nr. 15/00915-15/NMR
Bedes oplyst ved henvendelse

Denne rapport om inspektionen blev den 3. juli 2015 sendt til UCN med henblik på, at UCN kunne få lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger om de faktiske forhold og med anmodning om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

I brev af 18. september 2015 modtog jeg UCN's besvarelse. Bemærkninger og svar fra UCN på den foreløbige rapport er indarbejdet de relevante steder.

Indledning

Efter § 7, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter lovens § 18 kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed samt ethvert tjenestested under ombudsmandens virksomhed. Folketingets Ombudsmand foretager løbende tilsynsbesøg på offentlige institutioner, f.eks. fængsler, arresthuse, psykiatriske afdelinger og sociale bosteder.

Folketinget vedtog den 2. april 1993 beslutningsforslag B 43 om ligestilling og ligebehandling af mennesker med handicap med andre borgere. Folketinget bad ved beslutningen Folketingets Ombudsmand om at "følge udviklingen i ligebehandlingen og eventuelt meddele påtale, hvor dette er muligt inden for ombudsmandens kompetence". Beslutningsforslaget blev gentaget i forbindelse med Folketingets gennemførelse af FN's Handicapkonvention i 2010 (jf. folketingsbeslutning B 15 af 17. december 2010).

Folketingets Ombudsmand foretager som en del af sit arbejde på handicapområdet inspektioner af offentlige bygninger, særligt med handicaptilgængelighed for øje. Inspektionerne omfatter normalt bygningernes tilgængelighed

for alle brugere af bygningerne. Formålet med inspektionerne er dels generelt at følge udviklingen på området for tilgængelighed for mennesker med handicap og derved indvinde erfaringer vedrørende det mere generelle arbejde på området, dels i konkrete tilfælde at påpege fejl og mangler hvor det er nødvendigt.

Ombudsmanden foretog den 27. april 2015 inspektion af UCN. Besøgsholdet bestod af konsulent Erik Dorph Sørensen, handicapkonsulent Anders J. Andersen og fuldmægtig Nina Melgaard Ringsted.

Inspektionen bestod af en indledende samtale med repræsentanter for ledelsen, rundgang på campus samt en afsluttende samtale.

Inspektionen blev planlagt og gennemført på baggrund af de oplysninger, som Folketingets Ombudsmand havde modtaget fra UCN forud for inspektionen.

Det retlige grundlag

Grundlaget for ombudsmandens vurderinger i inspektionssager som den foreliggende er de gældende regler på området, herunder særligt byggelovgivningen, FN's standardregler om lige muligheder for handicappede, FN's handicapkonvention og Statens Byggeforskningsinstituts (SBI) anbefalinger.

Det følger af FN's Handicapkonventions artikel 9, at deltagerstaterne skal træffe passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap har adgang på lige fod med andre til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, den information og kommunikation og de øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller gives offentligheden. Dette omfatter bl.a. identifikation og afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed til bl.a. bygninger, veje, transportmuligheder og andre indendørs- og udendørs- faciliteter, herunder skoler, boliger, sygehuse og andre sundhedsfaciliteter og arbejdspladser, ligesom det omfatter informations- og kommunikationstjenester mv.

Af FN's Handicapkonventions artikel 24 fremgår, at deltagerstaterne skal anerkende, at personer med handicap har ret til uddannelse. For at virkeliggøre denne ret uden diskrimination skal deltagerstaterne sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer.

Ombudsmanden har desuden mulighed for at foretage vurderinger ud fra almenmenneskelige og humanitære synspunkter, jf. § 18, 2. pkt., i lov om Folketingets Ombudsmand.

Materiale modtaget inden tilsynsbesøget

Forud for inspektionen modtog jeg materiale om UCN's handicapfaciliteter, oplysning om antal elever på læreruddannelsen med handicap, en plantegning over UCN samt en tilfredshedsundersøgelse fra 2014.

UCN

UCN blev etableret i 2008, hvor man samlede flere uddannelser i samme organisation. Læreruddannelsen er blot en af et større antal korte og mellem-lange uddannelser. Der er i alt knap 10.000 studerende på UCN.

På campus på Skolevangen 45 i Hjørring er der 12-1300 studerende. Der er i alt 250 studerende tilknyttet læreruddannelsen. Heraf ca. 100 som fjernstuderende.

UCN ledes nu af et rektorat, der består af en rektor med ansvar for enkelte stabsfunktioner og efter- og videreuddannelse, en prorektor med ansvar for alle uddannelserne og en ressourcenedirektør med ansvar for en række stabsfunktioner. Den tidligere rektor er fratrådt, og den nuværende er sygemeldt.



UCN

UCN's bygninger på Skolevangen 45 i Hjørring blev efter det oplyste bygget i 1961 med tilbygninger i 1968, 1978, 2002 og 2011. Der er etableret i alt 11 handicaptolletter. 2 i 1990, 2 i 1998, 4 i 2002 og 3 i 2011. Der er i alt 3 elevatorer.

UCN oplyste forud for inspektionen, at der tidligere har været 2 studerende med svære ryglidelser. UCN havde i den forbindelse bestilt særligt inventar (borde og stole) og taget hensyn til de studerende i skemalægningen (fast lokale etc.). UCN oplyste også, at der i øjeblikket ikke er studerende med handicap. Under rundgangen mødte besøgsholdet en foredragsholder i kørestol.

Under det indledende møde blev UCN's handicappolitik for studerende udleveret. I handicappolitikken er det påpeget, at intet handicap i sig selv skal være en hindring for at studere på UCN – det være sig fysisk, psykisk, socialt eller indsigtsmæssigt. Handicappolitikken indebærer bl.a., at der skal udarbejdes en række handlingsplaner, der skal sikre en succesfuld implementering af politikken. Det blev oplyst, at dette endnu ikke er sket på grund af de ekstraordinære forhold i rektoratet.

UCN's hjemmeside

På forsiden af UCN's hjemmeside kan man klikke på "læs op", hvorefter man sendes videre til Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside guides brugere videre til hjemmesiden www.adgangforalle.dk, hvor det er muligt at få læst teksten højt ved hjælp af et program (fjernbetjeningen), der kan hentes fra hjemmesiden.

På hjemmesiden findes der ingen oplysninger om tilgængelighed til skolen eller dens faciliteter. Der er heller ikke oplysninger om UCN's handicapolitik.

Besøgsholdet anbefalede under inspektionen, at UCN på sin hjemmeside informerer om antal handicapparkeringspladser og disses placering på parkeringsarealet, adgangsvejene, herunder disses placering og beskaffenhed, og indretningen af bygningerne på Skolevangen 45 i Hjørring, således at fremtidige elever har mulighed for at orientere sig herom. Besøgsholdet anbefalede også, at UCN oplyser om sin handicapolitik og om muligheden for individuelle tilpasninger og skemaplanlægning, så der i videst mulige omfang tages hensyn til den enkeltes behov.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvad der er sket i den anledning.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

"UCN's kommunikationsafdeling er blevet kontaktet med henblik på, at de ovennævnte oplysninger bliver gjort tilgængelige på hjemmesiden. Tidsperspektivet er inden udgangen af 2015."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg også, at ledelsen oplyser om muligheden for at bruge applikationen "CODY", som bl.a. kan guide brugere med handicap rundt på skolen via en smartphone. CODY er beskrevet nærmere nedenfor under overskriften "Reception". Jeg bad om oplysning om, hvad min anbefaling gav ledelsen anledning til.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

"UCN's kommunikationsafdeling er blevet kontaktet med henblik på, at de ovennævnte forhold omkring anvendelsen af "CODY" bliver beskrevet nærmere og gjort tilgængelige på hjemmesiden. Tidsperspektivet er inden udgangen af 2015."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere i den anledning.

Parkeringsforhold

Der er tre parkeringsområder ved Skolevængen 45. Det ene område ligger ved hovedindgangen, det andet ved en sekundær indgang ud mod Skolevængen og det tredje på bagsiden af bygningerne ud mod Langager og i tilknytning til idrætshallen.

Det blev under rundgangen oplyst, at det præcise antal parkeringspladser ikke kendtes, men at der er mellem 200 og 500 pladser. I brev af 18. september 2015 har UCN oplyst, at antallet af parkeringspladser er optalt til 351.

Ved Skolevængen 45 er der 4 handicapparkeringspladser. På alle 4 parkeringspladser er der sat et skilt op, der angiver, at der er tale om en handicap-parkeringsplads. På handicapparkeringspladsen tættest ved hovedindgangen og ved idrætshallen var der også malet et handicappiktogram på jorden. Der var ikke piktogrammer på jorden ved de 2 handicapparkeringspladser ved den sekundære indgang ud mod Skolevængen.

Der er ikke skiltning, der orienterer om, hvor handicapparkeringspladserne kan findes. Besøgsholdet anbefalede, at der opsættes skiltning til handicappladserne, så det er muligt at orientere sig om handicappladsernes placering, når man ankommer.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i den anledning.

I brev af 18. september 2015 har UCN oplyst følgende:

”Den nuværende skiltning ved indkørslerne til P-pladserne bliver suppleret med en tekst, der angiver, hvor handicappladserne er placeret. Tidsperspektivet er inden udgangen af oktober måned 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Ved hovedindgangen er der 1 handicapparkeringsplads, der måler 3,2 meter i bredden og 4,5 meter i længden.

De 2 handicappladser ved den sekundære indgang ud mod Skolevængen er 2,5 meter brede og 3,0 meter lange.



Handicapparkeringsplads ved sekundær indgang

Besøgsholdet henviste under inspektionen til SBI's tjekliste om parkeringspladser for personer med handicap og oplyste, at en lille handicapparkeringsplads vejledende kræver 3,5 meter x 5 meter, og at en stor handicapparkeringsplads til minibusser kræver 4,5 meter x 8 meter. Det fremgår også vejledende, at der ved 201-500 parkeringspladser bør være 4 store og 4 små handicappladser. SBI's tjeklister er lavet på baggrund af bl.a. bygningsreglementet fra 2010 og SBI's anvisninger. Tjeklisterne gengiver således bindende regler fra bygningsreglementet fra 2010 og vejledende anvisninger. Tjeklisterne kan findes på hjemmesiden www.sbi.dk/tilgængelighed.

Besøgsholdet anbefalede UCN at overveje at etablere flere og større handicapparkeringspladser.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i den anledning.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

"UCN vil tage initiativ til, at handicapparkeringspladsen ved hovedindgangen ændres sådan, at det vejledende krav til størrelsen af en lille handicapparkeringsplads overholdes. Tidsperspektivet er inden udgangen af 2015. UCN har ikke modtaget henvendelser fra brugerne af de nuværende forhold, der har ønsket flere og større handicapparkeringspladser end de nuværende tilgængelige. Hvis behovet opstår for flere og større handicapparkeringspladser, vil UCN etablere disse."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Det fremgår af bygningsreglementet fra 2010, pkt. 2.4.2, stk. 3, at handicapparkeringspladser placeres så tæt ved indgangen som muligt. Under inspektionen oplyste besøgsholdet, at det vejledende fremgår af SBI's tjekliste om handicapparkeringspladser, at den maksimale afstand er 30 meter. Jeg kan supplere oplyse, at det i Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø anbefales, at afstanden fra handicapparkeringspladsen til indgangen til området skal være kortest mulig og ikke må overstige 150 m. Afstanden fra en holdeplads, hvor ud- og indstigning er tilladt, til hovedindgangsparti (port, portal, dør eller tilsvarende) skal være kortest mulig og må ikke overstige 30 m.

Besøgsholdet anbefalede, at placeringen af handicapparkeringspladserne i forhold til indgange indtænkes ved etablering af eventuelle fremtidige handicapparkeringspladser.

Ved handicapparkeringspladserne ved den sekundære indgang ud mod Skolevangen var der 5 cm høje kantsten mellem parkeringspladsen og fortovet. Besøgsholdet henviste under inspektionen til, at det fremgår vejledende af SBI's tjekliste om handicapparkeringspladser, at niveauspring i adgangen fra parkeringsareal til andet areal højst bør være 2,5 cm.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvilke overvejelser den høje kantsten gav ledelsen anledning til.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”UCN vil iværksætte, at overgangen mellem belægningen på parkeringsarealet og kantstenen tilpasses sådan, at niveauspringet højst udgør 2,5 cm. Tidsperspektivet er inden udgangen af oktober måned 2015.”

Jeg har noteret det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Det fremgår af vejledningen til pkt. 2.4.2. stk. 3, i bygningsreglementet fra 2010, at handicapparkeringspladser bør være med en fast, jævn belægning. Belægningen ved handicapparkeringspladserne ved den sekundære indgang ud mod Skolevangen består af mindre fliser med brede fuger imellem, som ikke er egnede til bl.a. kørestole.

Jeg anbefaler, at ledelsen indtænker handicaptilgængelighed ved planlægningen af en eventuel renovering eller ændring af belægningen.

Udendørs adgangsforhold og adgangsdøre

UCN har tre adgangsdøre ud mod Skolevangen.

Op mod hovedindgangen har der tidligere været en trappe, som i 2011 er ændret til en skråning på ca. 12 meter med en hældning på 4 %. Skråningen er belagt med fliser med brosten imellem. Der er ikke deciderede ledelinjer op mod hovedindgangen, men besøgholdet bemærkede, at blinde eller svagt-seende nok vil bruge brostenene som naturlig linje op mod hovedindgangen.



Hovedindgang

Øverst umiddelbart foran indgangen er der et vandret område med en rist, hvor hullerne er på 0,9 cm på den smalle led og dermed lever op til anbefalingen i SBI's tjekliste om belægninger på adgangs- og tilkørselsarealer.

Ved hovedindgangen er der en automatisk skydedør af glas ind til et vindfang, hvor der er placeret endnu en automatisk skydedør af glas. Der er ikke markeringer på glassdørene, men der står en glaskumme på hver side af den udvendige glassdør.

Besøgholdet gjorde under inspektionen opmærksom på, at glaspartier og døre uden markeringer kan være vanskelige at se for svagsynede. Besøgholdet anbefalede derfor, at der opsættes markeringer. Besøgholdet henviste i den forbindelse til SBI's tjekliste for afmærkning af glassdøre og glaspartier til inspiration. Det fremgår bl.a. af tjeklisten, at en effektiv afmærkning kan bestå i 3 vandrette bånd i højderne 0,2 m, 1,0 m og 1,6 m over gulv.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvad der er sket i den anledning.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”På de nævnte adgangsdøre vil der blive opsat markeringer med UCN's logo, der vil sikre, at dørene bliver synlige. Tidsperspektivet er inden udgangen af oktober måned 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Til højre for adgangen til hovedindgangen er der en skråning op mod en sekundær indgang, som bl.a. benyttes ved arrangementer i foredragssalen. Der er ikke egentlige ledelinjer op mod indgangen, men skråningen er afgrænset af en halvmur.



Sekundær indgang I

Der er en svingdør ved den sekundære indgang med en almindelig dør ved siden af. Døren har et træk på ca. 4 kg, og der er et dørtrin med en højde på 3 cm. Der er ikke skiltning med oplysning om, hvor døren leder hen.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg ledelsen at opsætte skiltning, så brugere af bygningen ved, hvad indgangen leder ind til. Jeg bad om oplysning om, hvad min anbefaling gav anledning til.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”På den nævnte adgangsdør vil der blive etableret en skiltning, der angiver, hvad indgang leder ind til. Tidsperspektivet er inden udgangen af oktober måned 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.



Sekundær indgang II

Længere nede ad Skolevangen er der endnu en sekundær indgang ved siden af handicapparkeringspladsen ud mod Skolevangen. Døren ligger i stueplan inde under en udvendig trappe fra 1. sal, der ligner en brandtrappe. Der er ingen skilte, der angiver, at der er tale om en egentlig indgang til skolen.

Besøgsholdet anbefalede under inspektionen, at det angives med skilte, at der er tale om en egentlig indgang til skolen.

Der er lagt en metalplade som en kort sliske på ca. 25 cm fra dørtærsklen og ud til adgangssten. Metalpladen er bøjet. Døren havde et træk på ca. 5 kg.

Besøgsholdet anbefalede at udbedre den bøjede sliske.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i anledning af anbefalingerne om skiltning og udbedring af slisken.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

"På den nævnte adgangsdør vil der blive etableret en skiltning, der angiver, hvad indgangen leder ind til. Belægningen foran døren vil blive hævet sådan, at slisken kan undværes. Tidsperspektivet er inden udgangen af oktober måned 2015."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Ud over adgangsdørene ud mod Skolevangen og adgangsforholdene i den forbindelse inspicerede besøgsholdet adgangsforholdene og adgangsdørene ved musikbygningen fra 1998, svømmehallen fra 1968, og idrætshallen fra 2002.



Sti op mod musikbygningen

Belægningen på stien op mod musikbygningen har sat sig, så der er en meget ujævn overflade. Indgangspartiet er af glas. Ligesom ved hovedindgangen er der ikke lavet markeringer på dørene.

Der er etableret en rampe op til indgangen til svømmehallen. Indgangspartiet er af glas med en enkelt vandret ramme.

Foran døren ind til idrætshallen er der lagt en rist, hvor hullerne på den smalle led er 2 cm. Det fremgår af SBI's tjekliste om døre, at hulstørrelsen i riste bør være på ca. 9 mm på den smalle led af hensyn til diameteren på blindestokke.

De udvendige døre har et træk på ca. 7,5-8 kg og de indvendige døre et træk på knap 5 kg. Der er en niveauforskel ved dørtrinnet på 3,5-4,5 cm. Dørene er lavet af glas uden markeringer.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg, at der laves markeringer på de umarkerede glasdøre og henviser i den forbindelse til anbefalingerne i SBI's tjekliste for afmærkning af glasdøre og glaspazier for inspiration.

Jeg anbefalede også, at risten foran idrætshallen udskiftes, og henviser i den forbindelse til anbefalingerne om hulstørrelsen i SBI's tjekliste om døre.

Endelig anbefalede jeg, at ledelsen inddrager oplysningerne om, at stien op mod indgangen op mod musikbygningen er ujævn, i sine eventuelle planer for vedligehold og reovering af udendørsarealer.

Desuden bad jeg om oplysninger om, hvad mine anbefalinger gav ledelsen anledning til.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”Oplysninger om, at stien op mod indgangen op mod musikbygningen er ujævn, vil blive indarbejdet i planerne for vedligehold og renovering af udendørsarealerne i 2016.

Risten foran idrætshallen vil blive udskiftet. Tidsperspektivet er inden udgangen af oktober måned 2015.

På de nævnte adgangsdøre vil der blive opsat markeringer med UCN's logo, der vil sikre, at dørene bliver synlige. Tidsperspektivet er inden udgangen af oktober måned 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere.

Reception

Umiddelbart inden for hovedindgangen findes administrationslokaler på venstre side og Neuropædagogisk Kompetencecenter på højre side. Væggene består af glas med grøn udsmykning.

Lidt længere fremme ligger receptionen med en skranke med en højde på 110 cm. Oven på skranken er der en ringeklokke, som man kan tilkalde personale med. Der er ikke en markering af, hvor klokken er.

Besøgsholdet oplyste, at skranken er for høj til kørestolsbrugere, og oplyste, at det fremgår af SBI's tjekliste om brugerbetjente anlæg, at højden på en kørestolsvenlig skranke anbefales at være 74-80 cm.

Jeg anbefaler, at handicaptilgængelighed indtænkes ved planlægning og udførelse af en eventuel renovering af receptionen. Jeg henviser i den forbindelse til SBI's tjekliste om brugerbetjente anlæg for inspiration.



Reception

Besøgsholdet anbefalede, at det markeres tydeligt, hvor klokken er, og hvad den kan bruges til, og at placere den i en højde, så også kørestolsbrugere nemt kan nå den.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysning om, hvad der er sket i den anledning.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”Ved receptionen vil der blive en tydelig markering af, hvor klokken er, og hvad den kan bruges til. Klokken vil blive placeret i en højde, så også kørestolsbrugere nemt kan nå den. Tidsperspektivet er inden udgangen af oktober måned 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere.

Ved receptionen er der opstillet et skilt med information om, at man kan scanne en kode med sin smartphone og via en applikation på telefonen kaldet ”Cody” blive guidet rundt på campus. Det er muligt at klikke på et handicapikon, hvorefter der skulle tages højde for dette ved vejledning om, hvilken retning man skal gå. Besøgsholdet afprøvede ikke Cody i praksis.

Besøgsholdet bemærkede, at Cody er et fint initiativ, som kan hjælpe med at anskueliggøre handicaptilgængeligheden i bygningen.

I stedet for orienteringsskilte er informationer malet på tværbjælkerne under loftet. Ud for receptionen er der opstillet skærme med bl.a. informationer om dagens aktiviteter på campus og de studerendes udstillinger.

Besøgsholdet bemærkede, at skiltningen på tværbjælkerne under loftet nemt kan overses, og opfordrede ledelsen til at overveje, om skiltningen er hensigtsmæssig. Besøgsholdet oplyste, at der kunne hentes inspiration i SBI’s tjekliste om orientering.

Gangarealer og trapper

Campus består af mange sammenbyggede bygninger i forskellige niveauer og med en række trapper, herunder trapper der også bruges til rekreative formål.

En af fløjene fra 1961, som ligger mod øst, har flere smalle trapper mellem bygningens niveauer. Der er ikke etableret ramper eller lift, og bl.a. kørestolsbrugere har dermed ikke adgang til denne del af campus og heller ikke indendørs adgang til idræts- og dramalokalerne, som ligger i umiddelbar forlængelse af fløjen.



Østlig fløj fra 1961 med trapper

Besøgsholdet bemærkede under inspektionen, at det er problematisk, at der er en fløj, som ikke er tilgængelig for personer, der ikke kan forcere trapper, og at de pågældende er henvist til at gå uden om bygningerne for at nå idræts- og dramalokalerne. Endvidere bemærkede besøgsholdet, at det kan virke ekskluderende i forhold til det sociale liv på campus. Besøgsholdet anbefalede, at der overvejes en løsning ved en eventuel fremtidig renovering.

I den vestlige side af bygningen fra 1961 er der en 2,64 m bred trappe ned mod bygningen fra 1998, der rummer musiklokaler. Der er rækværk i begge sider, og trinene er markeret med mørke lister.

Besøgsholdet bemærkede under inspektionen, at adgang via en rampe på trappen eller en lift ville indebære, at personer, der ikke kan benytte trappen, kan få adgang til bl.a. musiklokalene uden at skulle uden om bygningen. Ledelsen gav udtryk for, at en løsning, der ville øge handicaptilgængeligheden, ville blive overvejet.



Trappe i vestlig fløj fra 1961

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i den anledning.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”Der vil blive taget initiativ til, at en løsning, der ville øge handicapilgængeligheden til bl.a. musiklokalerne, vil blive indarbejdet i planerne for vedligehold og reovering af indendørsarealerne. Tidsperspektivet er, at initiativet vil blive indarbejdet ved revisionen af planerne for vedligehold og reovering af indendørsarealerne i 2016.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere.

Ud for festsalen er der en bred trappe. På trappetrinnene er der kontrastfarver. Der er opsat gelænder i siderne og ind mod trappens midte. Gelænderet ophører inden trappens forløb er helt afsluttet, og gelænderet mod midten er brudt flere steder, da midten af trappen også bruges til at opholde sig på.

Besøgsholdet påpegede, at trappens gelænder kan være farligt at benytte for bl.a. blinde og svagtseende, og henviste til SBI's tjekliste om trapper i fælles adgangsveje, hvor det bl.a. vejledende fremgår, at håndlister føres 0,3 m forbi start og slutning af trapper og ramper og afsluttes vandret.



Bred trappe

I den foreløbige rapport anbefalede jeg ledelsen at overveje, om det er muligt at ændre gelænderet, og jeg bad om oplysninger om, hvad min anbefaling gav anledning til.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”UCN har kontaktet den rådgiver, der har beskrevet det udførte gelænder. Rådgiveren oplyser, at gelænderet er projekteret under BR 08, og mener ikke, den refererede håndlisteløsning er nævnt/krævet i BR 08. UCN vil bede rådgiveren om forslag til løsningsmuligheder med henblik på at ændre gelænderet. Tidsperspektivet er inden udgangen af 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

I fløjen fra 1998 ud mod Skolevangen går en blå trappe op til 1. sal. Der er ikke afskærmning under trappen. Besøgsholdet gjorde under inspektionen opmærksom på, at der er risiko for, at bl.a. synshandicappede kan slå hovedet mod trappens underkant og anbefalede, at der laves et værn under trappen. Besøgsholdet henviste i den forbindelse til SBI's tjekliste om trapper i fælles adgangsveje, hvor det bl.a. fremgår vejledende, at der bør etableres værn, så der opnås en fri højde under trappen på 2,2 m.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i den anledning.



Blå trappe uden afskærmning

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”UCN vil tage kontakt til en rådgiver og bede om forslag til løsningsmuligheder med henblik på, at der etableres værn, så der opnås en fri højde under trappen på 2,2 m. Tidsperspektivet er inden udgangen af 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Bygningsreglementet fra 1995, pkt. 4.2.2., bestemmer, at gange i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 1,3 m, så der kan ske uhindret passage.



Gang med møblering

Gangen i fløjen fra 1998 ud mod Skolevangen er ca. 175 cm bred ud for trapperne og ca. 275 cm bred mellem trapperne. Gangen er møbleret med borde og stole og bordfodbold. Møbleringen etablerer en gangbredde på 90 cm. Besøgsholdet anbefalede ledelsen at overveje en anden indretning, så der sikres et bredere gangareal.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i den anledning.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

"Der er taget initiativ til at ændre møbleringen sådan, at der sikres et gangareal med en fri bredde på mindst 1,3 m. Tidsperspektiv – Løsningen er gennemført."

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere.

I gangarealet mellem omklædningsrummene ved idrætslokalet og dramalokalet er der 2 mellemrum mellem facaden og gulvet på ca. 4 cm. Der er en risiko for, at en synshandicappets stok kan gå igennem mellemrummet.



Mellemrum mellem facaden og gulvet

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvilke overvejelser mellemrummet giver ledelsen anledning til.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

"UCN vil tage kontakt til den rådgiver, der har beskrevet den udførte løsning med et mellemrum mellem facaden og gulvet på ca. 4 cm og bede om forslag til løsningsmuligheder med henblik på, at mellemrummet æn-

dres sådan, at en synshandicappets stok i ikke kan gå igennem mellemrummet. Tidsperspektivet er inden udgangen af 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Lift og elevatorer


Besøgsholdet inspicerede elevatorerne foran festsalen, ved den sekundære udgang ud mod Skolevangen og ved idrætssalen. Alle elevatorer er af en god størrelse og virker stabile. Betjeningsknapper sidder lidt for højt i forhold til de nuværende standarder og kan derfor være svære at nå for personer af lav højde og personer i kørestol. Kun en af elevatorerne har taktile betjeningsknapper, og ingen af elevatorerne har en stemme, der fortæller, hvilken etage man er på. Dette kan besværliggøre betjeningen af elevatorer for bl.a. synshandicappede.



Elevator

Besøgsholdet anbefalede at overveje handicaptilgængelighed ved en eventuel fremtidig renovering af elevatorerne. Der kan i den forbindelse hentes inspiration i SBI's tjekliste om elevatorer, hvis regler gælder for elevatorer omfattet af bygningsreglementet fra 2010. Det fremgår heraf, at mindst én elevator skal udformes i henhold til standarden DS/EN 81-70 (Dansk Standard, 2003c). Det betyder bl.a., at betjeningsknapper skal være følbare, at tal og bogstaver for etager skal kunne ses og føles, at det kan høres og føles, når knapper aktiveres, og at en stemme oplyser hvilken etage, der stoppes på. Det fremgår også af standarden, at etageknapper og anden betjening indvendigt skal sidde i højden 0,9 – 1,1 m (højest 1,2 m) samt i en afstand fra indvendige hjørner på mindst 0,4 m.

Kantineområdet strækker sig over 2 niveauer. Der er placeret en lift ved siden af den centrale trappe fra det øvre til det nedre niveau. Der er ikke et håndtag på dørene ind til liften, og der er heller ikke et håndtag til at trække i, når man er kommet ind i liften. Døren er med et træk på ca. 8-9 kg og svær at åbne, og den lukker ikke automatisk. Døren stod bl.a. åben, da besøgsholdet så liften.

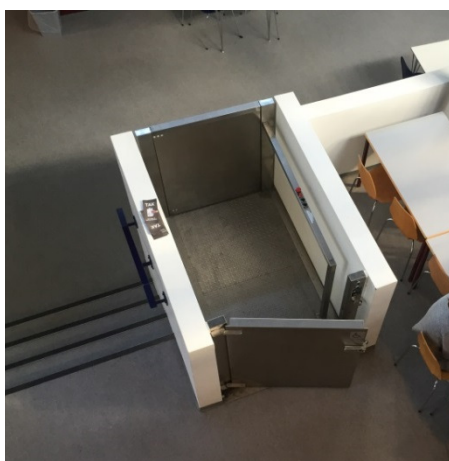

Lift

Besøgsholdet bemærkede under inspektionen, at døren til liften ikke er hensigtsmæssig, da liften ikke kan køre, hvis den ene dør er åben. Det kan indebære, at f.eks. en kørestolsbruger ikke kan komme op eller ned ved egen hjælp, hvis døren ikke er lukket på den anden etage. Ledelsen oplyste under inspektionen, at de ville forhøre sig hos liftproducenten, om der kan findes en løsning på problemerne med døren.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i den anledning.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”UCN har taget kontakt til liftproducenten og bedt om løsningsforslag, der kan løse de påpegede problemer med dørene til liften. Tidsperspektivet er inden udgangen af oktober måned 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at modtage oplysninger om, hvordan problemet vil blive løst, når det er klarlagt, og tidsperspektivet for udførelsen.

Udgangsdøre til rekreative udendørsarealer

Der er en lang række døre ud til udendørsarealerne på campus. Det fremgår af SBI's tjekliste om døre, at der ved alle yerdøre skal være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangseta-

ge). Det omfatter efter vejledningen til bestemmelsen også terrassedøre. Et dørtrin på op til 2,5 cm kan accepteres.

Generelt er dørene svære at passere på grund af dørtrinenes højde eller niveauforskel i forhold til terrænet udenfor. Bl.a. er dørtrinnet 10 cm højt ved de skrå glasskydedøre i gangen ud mod gårdarealet med bænke og borde i bygningen fra 1998.



Højt dørtrin ved skrå skydedøre

I den foreløbige rapport bad jeg om at få oplyst, om disse skydedøre i almindelighed bruges som udgangsdøre, og om der er adgang til terrassen gennem døren umiddelbart rundt om hjørnet.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”Skydedørene anvendes ikke i almindelighed som udgangsdøre. Ja – der er adgang til terrassen for en kørestolsbruger gennem døren umiddelbart rundt om hjørnet.”

Jeg har noteret mig det oplyste.

Ved udgangsdøren i bygningen fra 1961 ud for fysiklokalet ud mod et område, hvor der bl.a. er ved at blive etableret et nyt rygeområde, er der udenfor en niveauforskel på ca. 12 cm. Ved skydedøren foran biblioteket og ud mod området mellem bygningen fra 2011 og bygningen fra 1998 ud mod Skolevangen er der en niveauforskel på 13 cm.



Udgangsdør ud for fysiklokalet

Besøgsholdet bemærkede, at det virker ekskluderende, hvis de rekreative arealer ikke er tilgængelige for alle. Besøgsholdet anbefalede at udbedre niveauforskellene ved alle yerdørene, som bruges. Niveauforskellen kan eventuelt udbedres ved brug af ramper. Jeg henviser i den forbindelse til SBI's tjekliste om ramper og udligninger på adgangs- og tilkørselsarealer for inspiration til en hensigtsmæssig udformning af ramperne.

Ved biblioteket og opholdsområdet kaldet "den røde skov" er der en svingdør ud til et fællesareal med fliser.

I den foreløbige rapport bad jeg om at få oplyst, hvornår døren er etableret og på grundlag af hvilket bygningsreglement.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

"Døren er etableret i 2011, og UCN har af rådgiveren, der har beskrevet den udførte løsning fået oplyst, at det er Bygningsreglement 08, der er anvendt."

Jeg har noteret mig det oplyste.

Jeg bemærker, at følgende fremgår af bygningsreglementet fra 2008, i pkt. 3.2.1.:

"Stk. 1. Bygningers adgangsforhold skal sikre tilgængelighed for alle. Til hver bolig og anden enhed skal der være adgang direkte fra det fri eller via fælles adgangsvej fra det fri.

Stk. 2. Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). (...)

Stk. 3. Døre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m, jf. DS/EN 14 351. (...)


Af vejledningen til stk. 2, fremgår følgende bl.a.:

"Bestemmelsen omfatter foruden yderdøre, døre ved flugtveje og nødudgange i stueetagen samt have-, altan- og terrassedøre. Niveaufri adgang betyder, at der ikke må være trin mellem niveauet (terrænet) uden for bygningen og enhederne i stueetagen samt eventuelle elevatorer."

Af vejledningen til stk. 3 fremgår følgende:

"Bestemmelsen omfatter døre i fælles adgangsveje, herunder mindst en dør til hver enhed på hver af bygningens etager."

Vejledning til stk. 3 indeholder også følgende tegning:

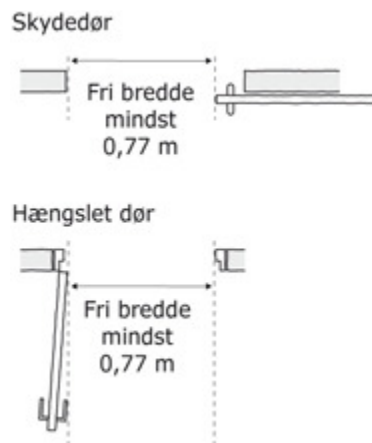

Der er ikke særlige regler om svingdøre i bygningsreglementet.

Der er ikke en dør umiddelbart ved siden af svingdøren. Længere nede i bygningen er der udgang gennem en almindelig dør. Udgangen fører dog ud til et ubefæstet græsareal.

Det fremgår, at det har været tanken, at svingdøren skal være anvendelig også for handicappede. Svingdøren har således en knap med et handicapikon. Aktiveres knappen, sættes svingdørens hastighed ned. Svingdøren kan imidlertid ikke benyttes af bl.a. kørestolsbrugere, da den har for lille en diameter til, at en kørestol kan passere.



Svingdør



- med knap

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvilke overvejelser om svingdørens handicaptilgængelighed ledelsen har gjort sig i anledning af besøgsholdets observationer.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”UCN har bedt rådgiveren, der har beskrevet den udførte løsning, der er projekteret under BR 08, om at fremkomme med løsningsforslag, der tilgodeser, at svingdøren kan benyttes af en kørestolsbruger. Tidsperspektivet er inden udgangen af oktober måned 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg beder om at modtage oplysning om den valgte løsning, når den foreligger, og tidsperspektivet for udførelsen heraf.

Dørtræk

Det fremgår af SBI's tjekliste om døre, at det anbefales, at døre har en betjeningskraft på max 25 N svarende til et træk på ca. 2,5 kg. Besøgsholdet konstaterede under inspektionen, at betjeningskraften for dørene generelt er for høj, og anbefalede, at dørene gennemgås med henblik på at justere dem, hvor det er muligt.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i den anledning.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”Dørene er gennemgået og justeret, og dørtrækket er reduceret, hvor det er muligt. Tidsperspektiv – Løsningen er gennemført.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Handicaptolletter

Besøgsholdet inspicerede 4 ud af de i alt 11 handicaptolletter på campus.

Besøgsholdet oplyste, at det er positivt med det store antal handicaptolletter, og at der generelt er god plads på toiletterne. Ingen af de inspicerede toiletter lever dog op til de nuværende krav til handicaptolletter – heller ikke toiletterne etableret i 2011. Jeg henviser til kravene i SBI's tjekliste om wc-rum, som bl.a. er lavet ud fra kravene i bygningsreglementet fra 2010.

Toilettet fra 1998 på øvre niveau mellem foredragssalen og festsalen mangler et tilbagetrækshåndtag på indersiden af døren, spejlet og håndvasken er placeret for højt, håndvasken er ikke dyb nok, der er ikke tilstrækkelig afstand mellem wc'et og væggen, der mangler armstøtter, og der er for langt mellem blandingsbatteriet og forkanten af wc'et.



Handicaptollet i nærheden af receptionen

På toilettet fra 2011 i nærheden af receptionen mangler tilbagetrækshåndtag på indersiden af døren, spejlet og håndvasken er placeret for højt, håndvasken er ikke dyb nok, og der er for langt mellem blandingsbatteriet og forkanten af wc'et.

På toilettet fra 2002 i herreomklædningsrummet i tilknytning til idrætshallen mangler der et tilbagetrækshåndtag på indersiden af døren, spejlet og håndvasken er placeret for højt, håndvasken er ikke dyb nok, og døråbningen er for smal.

På toilettet i herreomklædningsrummet i tilknytning til svømmehallen er wc'et og håndvasken ikke etableret over et hjørne, der er ikke et tilstrækkeligt friareal mellem wc'et og væggen, der er for langt mellem blandingsbatteriet og wc'ets forkant, håndvasken er ikke dyb nok, og spejlet er for højt.

Ledelsen oplyste under inspektionen, at ledelsen ville undersøge, om der kunne foretages yderligere i forhold til de handicaptolletter, der er etableret efter indførelsen af de gældende krav i bygningsreglementet til wc-rum.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i den anledning.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”Herudover vil UCN undersøge, om de toiletter, der er projekteret og udført i henhold til BR 08, opfylder de gældende krav, samt udbedre de evt. konstaterede mangler. Tidsperspektivet er inden udgangen af 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste.

Besøgsholdet anbefalede herudover ledelsen at udbedre de mangler, der relativt nemt kan lade sig gøre (som f.eks. montering af tilbagetrækshåndtag og spejle), og at indtænke kravene til indretning af handicaptolletter ved fremtidige renoveringer.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i den anledning.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”UCN vil umiddelbart udbedre de mangler, der nemt kan lade sig gøre f.eks. montering af tilbagetrækshåndtag og spejle. Tidsperspektivet er inden udgangen af oktober måned 2015.

(...)

UCN vil sikre, at udbedringen af de øvrige mangler vil blive indarbejdet ved revisionen af planerne for vedligehold og renovering af indendørs-arealer i 2016.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Teorilokaler

Besøgsholdet inspicerede teorilokale nr. 0.15. Teorilokalerne bruges til undervisning, hvor der ikke er behov for særlig indretning af undervisningslokalet af hensyn til det faglige indhold af undervisningen.

I teorilokalet er der god plads til at bevæge sig rundt på. Der er opstillet skoleborde og stole.

Ledelsen oplyste, at skolen har mulighed for at indkøbe særlige stole og borde, hvis der er behov for dette.

Festsal

Festsalen er et stort rum, hvor der på tidspunktet for inspektionen var opstillet stole og borde.

I den ene ende af lokalet er der en scene med adgang via en trappe med fem trin. Der er ikke en alternativ sceneindgang uden trapper. Besøgsholdet oplyste under inspektionen, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der kun er adgang til scenen via trapper. Ledelsen oplyste under inspektionen, at der kan opstilles lavere podier foran scenen.



Festsal

Ledelsen oplyste, at der er teleslynge i festsalen. Der er ikke opsat skilte (piktogrammer), der orienterer herom i salen eller umiddelbart uden for salen.

Besøgsholdet anbefalede under inspektionen, at der opsættes skilte (piktogram), der orienterer om teleslyngen.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i den anledning.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”I festsalen vil der blive opsat et skilt (piktogram), der orienterer om teleslyngen. Tidsperspektivet er inden udgangen af oktober måned 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler (CFU) er undervisernes og skolernes ressource- og rådgivningscenter. Enhver lærer med tilknytning til en undervisningsinstitution kan benytte CFU's tilbud og faciliteter.

CFU er placeret på det øvre plan, og der er opstillet borde til selvbetjening ved udlån af materialer.



Bord til selvbetjening

Bordene er 1 meter høje kasser, hvor der ikke er mulighed for at køre ind under med en kørestol. Der står en computer oven på kasserne med en scanner, der bruges ved udlån af materiale.

Det fremgår af pkt. 4.4.5 i bygningsreglementet fra 2010, at brugerbetjente anlæg, såsom IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende anlæg med publikumsrettede servicefunktioner, skal opsættes, så de kan benyttes af mennesker, hvis funktionsevne er nedsat.

Besøgsholdet anbefalede, at der opstilles hæve/sænkeborde, hvor der er plads til en kørestol under.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i den anledning.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”UCN vil udbedre de påviste mangler ved selvbetjeningsskrankerne ved i samarbejde med leverandøren at få udarbejdet en løsning, der tilgodeser, at udlån ved selvbetjeningsskrankerne kan foretages i kørestol. Tidsperspektivet er inden udgangen af 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.


Fysiklokalet

Fysiklokalet er møbleret med både almindelige skoleborde og arbejdsborde med instrumenter på. Højden på de almindelige borde er 75 cm, og arbejdsbordene har en højde på 90 cm. Under de høje arbejdsborde er der enkelte steder skabe.

Herudover er der et stænkskab, hvor det er muligt at arbejde under glasplade. Bordet er 96 cm højt og har ikke en hæve-sænkefunktion. Der er ikke adgang til at køre ind under bordet på grund af et skab.



Stænkskab

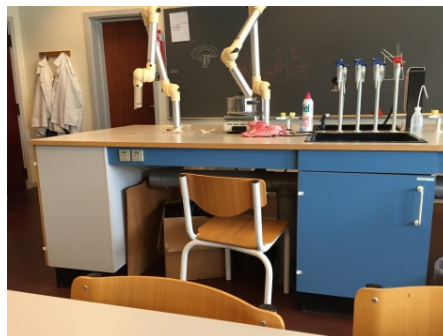

Højt arbejdsbord

Katederet er et arbejdsbord med skabe under. Ud mod vinduet er der arbejdsborde, der ikke kan justeres i højden.

Under inspektionen nævnte ledelsen, at det kunne overvejes at lave en rampe ved de høje arbejdsborde.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i den anledning.

I brev af 18. september 2015 har UCN oplyst følgende:

”UCN kan på en meget enkel måde udbedre den påviste mangel ved de høje arbejdsborde med en rampe, når det aktuelle behov opstår. Tidsperspektivet – der kan etableres en rampeløsning inden for få uger, når det aktuelle behov opstår.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Besøgsholdet bemærkede under inspektionen, at lokalet ikke er indrettet handicaptilgængeligt og anbefalede, at handicaptilgængelighed inddrages i planlægningen, når lokalet skal renoveres. Besøgsholdet gjorde i den forbindelse opmærksom på Universitets- og Bygningsstyrelsens tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri, som bl.a. indeholder en tjekliste for indretningen af

laboratoriearbejdspladser. Standarden er fra februar 2011 og kan bl.a. findes på SBI's hjemmeside (www.sbi.dk/tilgængelighed).

Ildrætshallen

Ildrætsfaciliteterne ligger i en bygning fra 2002. Som nævnt under "Adgangsforhold og trapper" er der ikke indendørs adgang til bygningen for bl.a. kørestolsbrugere.

Det fremgår af SBI's tjekliste for tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg, at knapper til selvbetjening bør være i en højde mellem 90 og 120 cm. Inden for indgangsdøren står der en sodavandsautomat. Møntindkastet er placeret i en højde på 1,25 m og er dermed ikke hensigtsmæssigt placeret i forhold til personer i kørestol og personer af lav højde. Ledelsen oplyste under inspektionen, at de overvejer løsninger, så de kan udfase brugen af automater, da de er meget energikrævende. På den baggrund foretager jeg mig ikke yderligere.

Besøgsholdet inspicerede herreomklædningsrummet. Der er niveaufri adgang til omklædningsrummet. Der er hængt skabe på væggen i den ene side af rummet. I midten af rummet er en bänk, der også danner grænsen ind mod badeområdet, hvor der ikke må bæres udendørssko.

Umiddelbart til venstre for døren ind til omklædningsrummet er der placeret et handicaptollet, som er beskrevet under "Handicaptolletter".

Bruseområdet består af en lang række brusere.

Indgang til idrætshallen ligger en etage længere nede. Der er adgang via en elevator. Der er niveaufri adgang ind til hallen. Døren har et træk på 4,5 kg.

Besøgsholdet gjorde under inspektionen opmærksom på, at der ved indretning af handicaptilgængelige omklædningsfaciliteter kan tages hensyn til, at der kan være behov for, at en hjælper af andet køn hjælper med omklædning og bad. Der kan også være behov for ikke at udstille den pågældende i forbindelse med fællesbade. Besøgsholdet oplyste, at et separat handicaptilgængeligt omklædnings- og baderum uden for de almindelige kønsopdelte omklædnings- og baderum ville kunne tage højde for disse hensyn. Besøgsholdet henviste ledelsen til SBI's tjekliste for baderum og omklædningsrum for inspiration til indretning af et eventuelt handicaptilgængeligt bade- og omklædningsrum.

Jeg anbefaler, at ledelsen ved planlægningen og udførelse af en eventuel fremtidig renovering af omklædningsfaciliteterne tager højde for handicaptilgængelighed og inddrager ovennævnte hensyn i overvejelserne.

Dramalokale

Dramalokalet ligger i bygningen ved siden af idrætshallen. Der er et dørtræk på ca. 5,5 kg. Selve rummet er rummeligt og uden mange møbler. Gulvet er plant og uden en scene.

Svømmehal

Svømmehallen ligger i en bygning for sig fra 1968. Indgangen til svømmehallen sker, som beskrevet under "Udendørs adgangsforhold og adgangsdøre", via en rampe.

Besøgsholdet inspicerede herreomklædningsrummet. Indgangen til omklædningsrummet sker gennem en kort smal gang med døre i hver ende. Der er ikke plads til at åbne døren for personer i kørestol. Dørtrinnet er højere end 2,5 cm.

Selve omklædningsrummet er møbleret med skabe langs væggene og bænke ud for skabene. Bænkene danner et lukket rum ud for indgangsdøren. Her må der benyttes udendørssko. I området på den anden side af bænkene er der adgang til det tilstødende baderum. En af bænkene kan vippe op, så en kørestol eller gangbesværede kan passere.

I baderummet er der brusere. Der er etableret et handicaptoliet, som er beskrevet nærmere ovenfor under "Handicaptolietter".



Trappe ned til svømmehallen

Adgangen til selve svømmehallen sker via en trappe med to trin. Man kommer ned i bassinet via en stige.

Besøgsholdet konstaterede under inspektionen, at svømmehallen ikke er handicaptilgængelig – især på grund af trappen i svømmehallen – og anbefalede, at handicaptilgængelighed indtænkes ved planlægning og udførelse af en eventuel fremtidig renovering af svømmehallen. Besøgsholdet henviste i

den forbindelse til de samme overvejelser som ved omklædningsrummet i tilknytning til idrætshallen og til SBI's tjekliste om baderum og omklædningsrum.

Musiklokale

Døren ind til musiklokalet har et træk på 7,5 kg. Lokalet har et plant gulv og er udstyret med en række instrumenter og enkelte borde.

Jeg går ud fra, at der også her vil kunne opstilles borde med en passende højde ved behov.

Madkundskab

I madkundskabslokalet er der en række arbejdsborde med vaske og kogeplader på. Der er god plads til at bevæge sig rundt. Det bagerste bord, hvor der også er vaske og kogeplader, kan hæves og sænkes ved hjælp af et håndsving.



Justerbart arbejdsbord

Sløjdlokalet

Døren ind til sløjdlokalet har et træk på ca. 9,2 kg. Det blev oplyst under inspektionen, at det er vigtigt, at døren lukker helt til på grund af brandhensyn, da der særligt i dette lokale er brandfarlige materialer.

Lokalet bruges til undervisning i faget håndværk og design. Under vinduerne er der placeret arbejdsborde med en række maskiner på. Det blev oplyst, at det ikke er muligt at sætte justerbare borde op, da maskinerne er tunge og kraftige, og bordene derfor skal være meget stabile.

I midten af rummet er der en række høvlbænke, som ikke kan justeres i højden, og et multifunktionsbord, som kan justeres i højden. Der er god plads til at køre ind under bordet med en kørestol. Der er de samme kiler og skrue-tvinger på multifunktionsbordet som på høvlbænkene.



Multifunktionsbord

Besøgsholdet konstaterede under inspektionen, at sløjdlokalet ikke kan benyttes af bl.a. kørestolsbrugere – bortset fra multifunktionsbordet.

I den foreløbige rapport anbefalede jeg ledelsen at overveje, om der ved behov kan opstilles stabile arbejdsborde med maskiner på, hvor der er taget højde for, at bl.a. kørestolsbrugere vil kunne arbejde ved bordet. Jeg om oplysning om, hvad min anbefaling gav anledning til.

I brev af 18. september 2015 har UCN oplyste følgende:

”UCN kan ved behov opstille arbejdsborde, hvor en del af de maskiner, der anvendes i undervisningen, kan betjenes på en måde, hvor der er taget højde for, at bl.a. kørestolsbrugere vil kunne arbejde ved bordet. Der vil dog også være fastmonterede stationære maskiner (f.eks. afretter- og tykkelseshøvl, båndsav, stationær rundsav og metaldrejebænk), hvor denne løsning ikke umiddelbart kan realiseres. Tidsperspektivet – der kan etableres en løsning, når det aktuelle behov opstår.”

Jeg har noteret mig det oplyste om opstilling af arbejdsborde. Jeg anbefaler, at UCN overvejer, om det er muligt at etablere ramper efter behov på samme måde, som det er oplyst, at det kan gøres i fysiklokalet, ved de fastmonterede stationære maskiner, hvor det ikke er muligt at opstille arbejdsborde.

Jeg anbefaler også ledelsen at tage højde for handicaptilgængelighed under planlægningen og udførelsen af fremtidige renoveringer. I den forbindelse anbefaler jeg ledelsen at orientere sig i Universitets- og Bygningsstyrelsens tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri, som bl.a. indeholder tjeklister for indretningen af laboratoriearbejdspladser.

Kantine

Kantinen blev delvist inspiceret. I midten af salgsområdet er der opstillet en buffet, hvor der yderst er en sliske til bakker. Maden er udstillet bag ved slisen. Maden på buffeten kan delvist nås af en kørestolsbruger.

Ved siden af det fastmonterede buffetbord er der opstillet almindelige borde med en højde på ca. 72 cm. Der er placeret fader med mad på bordene. Der er plads til, at kørestole kan køre ind under bordene.

Ind mod køkkenet er der et bord med en sliske til bakker og et glasskab med udstillet mad. Der er også tappesteder med bl.a. kaffe og mælk. Ved kassen er der en dankortterminal, der ikke umiddelbart er betjeningsvenlig for kørestolsbrugere.



Bord i kantine

Ledelsen oplyste under den afsluttende samtale, at der fremadrettet sættes på at få etableret kontaktfri betaling med dankort for at begrænse tidsforbruget ved køb i kantinen. Besøgsholdet anbefalede, at der ved placering af eventuelle apparater til brug for kontaktfri betaling indtænkes handicaptilgængelighed. Der kan findes inspiration i SBI's tjekliste om tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om status på projektet med kontaktfri betaling, herunder om handicaptilgængelighed er inddraget i planlægningen af projektet.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”UCN undersøger mulighederne for at etablere og implementere de nye systemer, der tilbydes for at få etableret kontaktfri betaling med dankort.

Løsningen vil på den ene side kunne begrænse tidsforbruget ved køb i kantinen, og på den anden side løse den manglende betjeningsvenlighed for kørestolsbrugere. Når løsningen implementeres, vil der ved placering af eventuelle apparater til brug for kontaktfri betaling være særlig opmærksomhed på handicaptilgængelighed. Tidsperspektivet studiestart august 2016.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.

Udendørsarealer

I området mellem bygningen fra 2011 og bygningen fra 1998 ud mod Skolevangen er der etableret bænke og stole.



Besøgsholdet anbefalede at gøre plads til f.eks. kørestolsbrugere ved at fjerne enkelte bænke og forlænge bordenden på bordene, hvor det ikke er muligt at køre ind under bordet med en kørestol.

Under den afsluttende samtale henviste besøgsholdet til Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø, hvor der er oplysninger om tilgængelighedskrav for udearealer i kapitel 3, herunder anbefalinger om udformning af borde i pkt. 3.11.3.

I den foreløbige rapport bad jeg om oplysninger om, hvad der er sket i anledning af anbefalingerne om borde og bænke.

UCN har i brev af 18. september 2015 oplyst følgende:

”UCN undersøger de aktuelle muligheder for at ændre de eksisterende bord- og bænkesæt sådan, at de bliver tilgængelige for kørestolsbrugere eller etablere nye bord- og bænkesæt, der kan imødekomme tilgængelighedskravene. Tidsperspektivet er inden udgangen af 2015.”

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke yderligere i den anledning.



De rekreative arealer er præget af niveauforskelle i terrænet med stejle stier og trapper. Besøgsholdet anbefalede at indtænke tilgængelighed ved renowering af områderne. Besøgsholdet henviste også i denne forbindelse til Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø, hvor der er oplysninger om tilgængelighedskrav for udearealer i kapitel 3.

Opfølgning

Jeg beder om at modtage underretning om den valgte løsning, der tilgodeser, at svingdøren kan benyttes af en kørestolsbruger, når løsningen foreligger, og tidsperspektivet for udførelsen heraf. Jeg beder også om at modtage oplysninger om, hvordan problemet med døren til liften i kantinen vil blive løst, når det er klarlagt, og tidsperspektivet for udførelsen.

Jeg anser i øvrigt sagen om inspektion af handicaptilgængeligheden på læreruddannelsen på UCN i Hjørring for afsluttet.

Underretning

Denne rapport vil, udover til UCN, blive sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet, Det Centrale Handicapråd, Institut for Menneskerettigheder, Energistyrelsen samt Statens Byggeforskningsinstitut.

Jeg lægger rapporten på min hjemmeside (www.ombudsmanden.dk/handicap).

Med venlig hilsen

Jørgen Steen Sørensen